

法面の崩落が懸念される現場について

(1) 万一崩落した場合、近接する道路に土砂等が流出することが懸念される現場

場所	点検日	点検項目				詳細状況
		勾配	クラック	湧水	法尻の異常	
長南町市野々	H30.11.14	40~45°	有	有	無	緊急点検時は、埋立ての一部が約8m高さ約3mに渡り崩れており、業者がそこに新たに盛土し、抑えている状況であった。埋立て地の法面が近接する道路に向けて造成されており、土砂等が崩落した場合、道路まで流出する懸念があることから、事業者等に対して流出防止等の是正を指導していた。是正対応中の令和元年10月の豪雨により土砂等が崩落し、道路等に流出したため、流出土の撤去及び崩落防止等の措置を講じる旨指導し、一部是正が講じられているが、現在も指導中である。指針に基づく届け出も無く、埋立てに使用された土砂の外観等から、残土による埋立てが疑われる。

埋立ての概要

長南町市野々字蓬澤941番地外

事業者：西田貞子

施工者：成毛広明（成毛工業）

埋立て規模：面積＝約5,000m²、土量＝約20,000m³

埋立て目的：太陽光発電

施工期間：平成29年12月頃～

指針の届出：無し（標識無し）

(2) 万一崩落した場合、崩落した土砂等が道路を塞ぐ恐れがあるとは認められない現場

場所	点検日	点検項目				詳細状況
		勾配	クラック	湧水	法尻の異常	
①木更津市真里谷	H30.11.14	34~35° 是正中	有 是正中	無	無	緊急点検時は、法面の一部にクラックを確認したが、谷地の埋立てであり、崩落が他所に影響を及ぼす懸念は認められなかった。現在は、安定した法面勾配及びクラック解消のための是正施工中である。
②市原市勝間	H30.11.13	44° 是正完了	有 是正完了	無	無	緊急点検時は、法尻にクラックを確認したが、周辺は山林であり、崩落が他所に影響を及ぼす懸念は認められなかった。現在は、安定した法面勾配及びクラック解消のための是正施工中である。

埋立ての概要

① 木更津市真里谷字山下1383

事業者：(株)グリーン・シィ

埋立て規模：面積＝約8,040m²、土量＝約27,000m³

埋立て目的：森林復旧

施工期間：平成28年9月～【是正中】

指針の届出：有り（標識有り）

② 市原市勝間嶋田359番1の一部

事業者：法人A

埋立て規模：面積＝2,998m²、土量＝30,000m³

埋立て目的：駐車場

施工期間：平成30年5月～【是正完了】

指針の届出：非該当（標識有り）

* 指針の届出が無い現場の埋立ての概要については事業者からの聞き取り等による